

Hőkerelés 10.07:

Acellok teljes edze'se:

- cél: teljes kevermetszethen martenzitesse' vagy tulnogom' reut martenzitesse' tegyük a növetet.

1. ötvözettel acellok folgamatos hü'te'sű edze'se \Rightarrow "Edze's"


edze's menete:

1. hevite's edze'si hőmérséklete
2. Höntartás L-V átalakulás befejezéseig
3. Hüte's Vnít sebességgel
4. Aronnali megeresítés Ms alatt


→ Ezen adatok meghatározása fontos, egy optimum meghatározása

Hevite's:

- lehető leggyorsabban (szén kiegészének elkerülése miatt)
 - kb. 300°C lassan (nagy a repedés veszélly)
 - kb. 600°C-tól viszont nagyon gyorsan (nagy a C kiegészítés veszéllye)

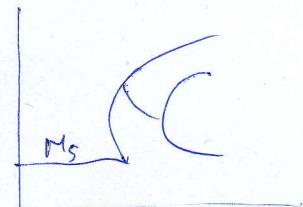

hevite's problémái:

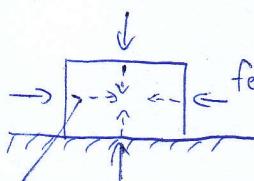


felületi hőtardas: nagyobb hőmérséklet különbség esetén, nagyobb erők

hővezetési tény: kémia összetétel elsősorban, kismértékben az angang hőmérséklete határozza meg. Az adott érték nem befolyásolható.


ezek: a műb. hevite'sekor hőfeszültség jön létre \rightarrow repedést okozhat

Hővezetési tényező:

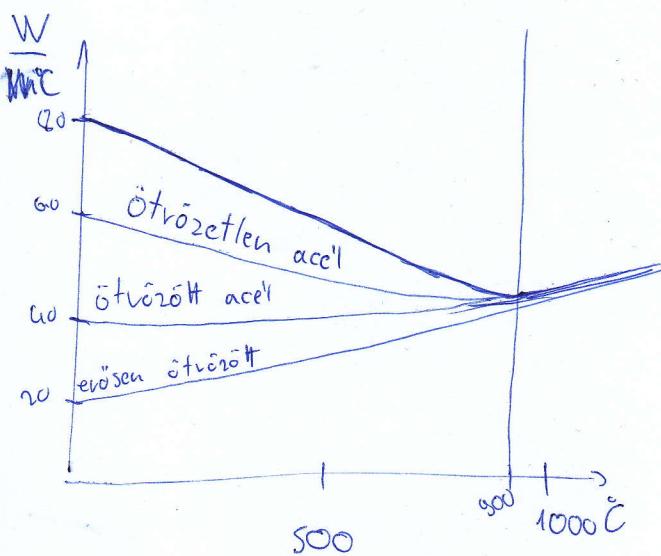

"X"-el kezdődő anyagot különleges elbárást kapnak, más hogy viselkednek.
Különleges anyagok


Hőfeszültség csökkentése: előmelegítő kemencével

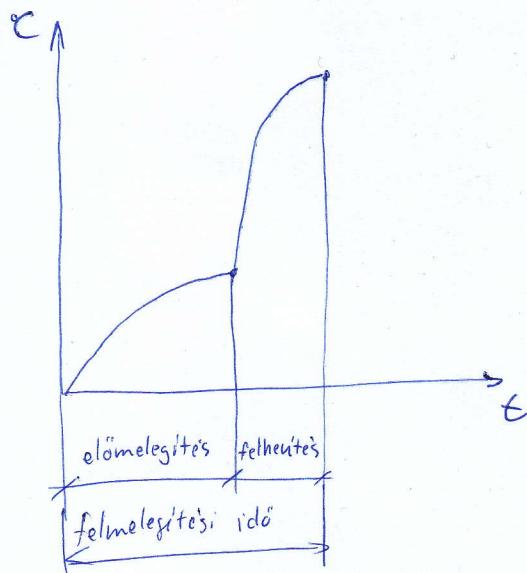

- Hőlétesi javaslatok:
- Nagy méretű mdb-nál \rightarrow lassú hőlétes
 - Ötvözött molb-nál \rightarrow lassú hőlétes
 - Térbeli kiterjedése egyenlőtlen \rightarrow az elhúzódás miatt lassú hőlétes
PL: kétirányú (lemez), horai tengely
 - Rövid szövetű molb-nál (edzett) \rightarrow lassú hőlétes

* minden más esetben az előmelegített kemencébe beszaktható.

Edzési hőmérséklet választása:

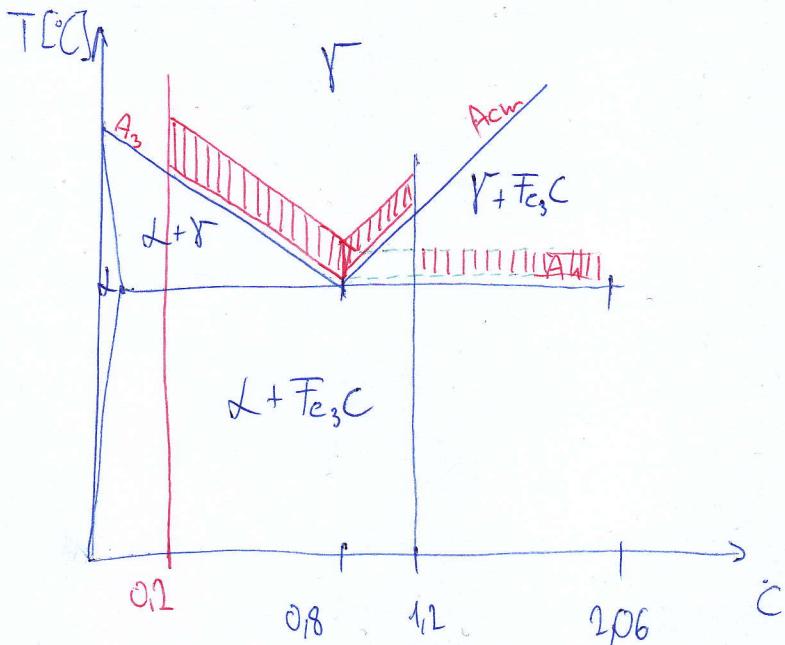

- 0,2 - 0,8% -nál $\rightarrow A_3 + (30-50)^\circ\text{C}$
Azért kell pontosan betartani, mert az ausztenitnek itt a legfinomabb a szemcsemérete.
- 0,8-2%-nál két lehetőség
 - A. $A_1 + (30+50)^\circ\text{C}$
 - B. $0,8-1,2\% \rightarrow A_{cm} + (30+50)^\circ\text{C}$
 - C. $1,2-2\% \rightarrow A_{lf}(30-50)^\circ\text{C}$

2: Ezben a hőfokon homogen ausztenit jön létre amiből edzés után homogen martenzit lesz (szerválmának jó)

2b: $A_{lf}(30-50)^\circ\text{C}$ -ról edzünk, akkor előtte a másodlagos Fe_3C halott hőkezeléssel el kell bontani, be kell gömböslíteni. Ezután jöhet a mlb. edzése. Edzés utáni szövetszerkezet a martenzitbe a II. Fe_3C gömbök forrább emelik a martenzit keménységét.

Pl: 1,2% -nál 93% perlit és 7% II. Fe_3C van.

2% -nál 80% perlit és 20% II. Fe_3C van


* szabvány szerint járunk el. ~~szabvány~~

Höntartási idő:

mi történik?

Akkor kezdődik a höntartási idő amikor a teljes km. egy hőfokon van. és a diffuzíós folyamatok lejártsodnak.

Pl:

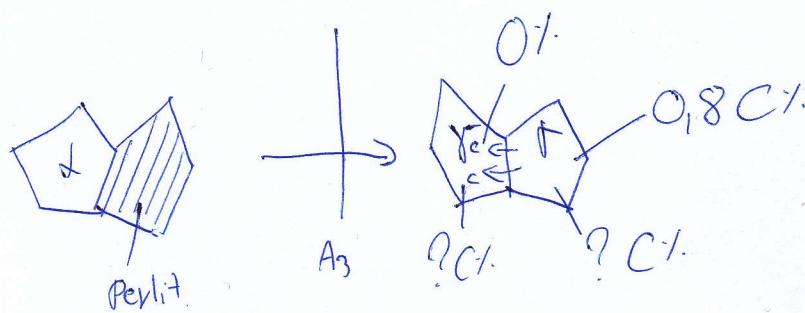

Optimum keverés: meneti ~~idő~~ a legkeresőbb idő amely lejártsodnak a folyamatok

Tapasztalati adatok:

• Hipoeutektoidos aceloknai

$$t = 10 + \frac{a}{2} [\text{perc}]$$

$$K_b = 10 \sim 30$$

a: a műb. jellemző mérete mm-ben

• Hipereutektoidos aceloknai

$$t = 30 + \frac{a}{2} [\text{perc}]$$

A carbid elbonta's miatt több idő.

Hüte's: A legkritikusabb rese a hüte'snek

Hüteközegek:

- levegő
- olaj
- polimerek
- sófürdő, fémfürdő
- víz
- kezelt víz


A leheto" leggyorsabban, de úgg, hogy
repedés ne következzen be.

Azonali megeresztés:

Ms alatt! előző óra anyaga

Hőkezelési diagramm:

Hipoeutektoidos

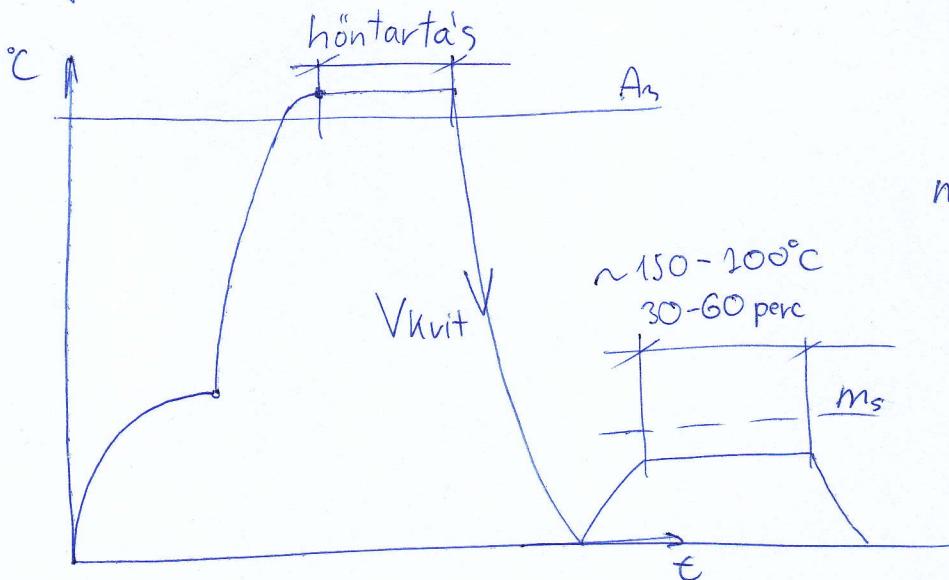

Pl: edze'snél HRC 62-63

megeresztés után HRC $58^{\pm}2$

Martadek ausztenit, melyhüte's:

↳ edzesnél a't nem alakult ausztenit

mennyisége: változó

- ötvözetlen acélokban 1-4%
- ötrözőt acélokban 5-10%
- erősen ötrözőt acélokban 30% is elérheti

okai: 1. M_f hőmérséklet negatív hőfokon van

2. A lemezes martenzit tartományainban megmarad

jelenlété: • káros

• keményisége alacsony ~ 500 HV (edzett acél 800-900 HV)

• ke'söbb átalakuláskor méretváltozást okoz

martenzit fajturfogat > ausztenit

eltüntetése: melyhütessel, edze's után azonnal

Felzési feszültségek és elhárításuk:

1. Kristályraics feszültseg

- C feszíti a rácsot → martenzit tetragonalis

* C bent rekecle'se hasznos feszültseg


* A tetragonalis rácsot e's a tűlfeszültsegét M_s alatti megeresztéssel meg kell szüntetni.

2. Fajturfogat miatti különbségek:

- a martenzit fajturfogata nagyobb mint a perlite'

• martenzit > bainit > perlit

csökkenete's: azonnali megeresztéssel


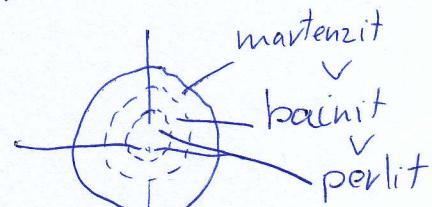


Irányított húzó feszültseg lép fel.
(martenzit tágulna, de nem fog)

3. Zsugorodási feszültségek:


Hüte'snél hőtágulásból, hüte'snél zsugorodás miatt.

Hüte's első fázisa:

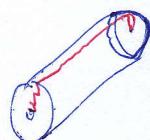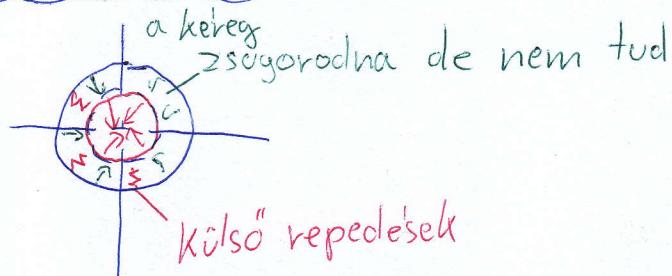

- felületre merőleges repedés
- megerősítése azonnali megerősítés Ms alatt!

Második fázis:

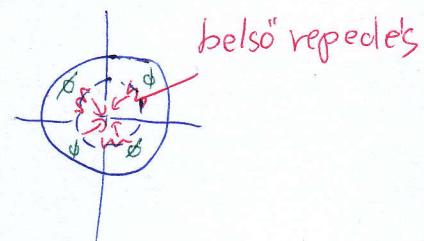



- A kerégtörz rögzült
- A mag zsugorodna, de a kerégtörz ezt korlátozza.

4. Helyi feszültség csúcsai:

Bemetszések, hornyok, lyukak, km. változások fokozott repedés veszélyt jelentenek.

- radiális átméretűek
- éles bemetszések elkerülése
- ha nem kerülhető el, akkor hőkezeléskor „ärnyekolás”


ärnyekolás; tűzött hüte's elkerülése (pl: zörgyürűnél)

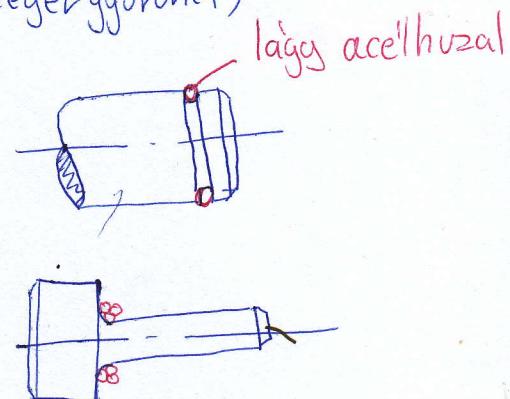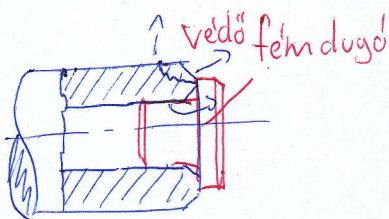

Lépcős edze's (martemperálás): körte má's C görbe alapján

- Az edze's minimalis feszültség bevitelével történjen.
Többnyire nagy ötvözött tartalmú aceloknál használják.

2% C ; 12% Cr (nagy méretű szerszámoknál)

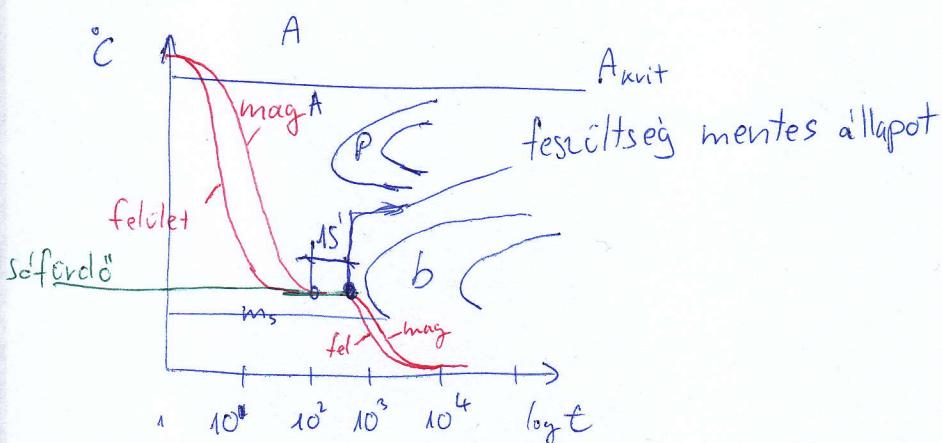

- egy ~~fesz~~ fajta feszültség jelenik meg a műbőr műrete miatt.

Folgamati: 1. Helytől edze'si hőfokra

2. Hőtartás


3. Hüte's Ms feletti sófürdőben (hőkieggyenlítőde's)

4 Ms átlépése nyugvó levegőn

- A legkritikusabb az Ms átlépése, ha ez nyugvó levegőn történik akkor csak a kristályrács feszültség lép fel, a többi nem. Repedé's mentes áll.


A1

Kombinált edzés:


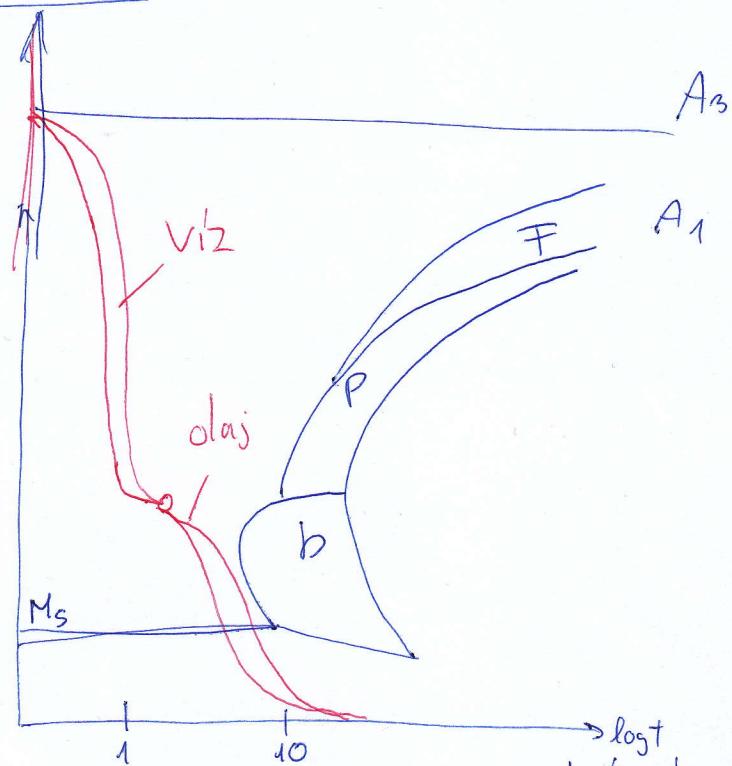


- Azért kezdünk vizhűtessel, mert a b/p bomlást elkerüljük
- Ms átlépése enyhébb hűtőközeggel (olaj)



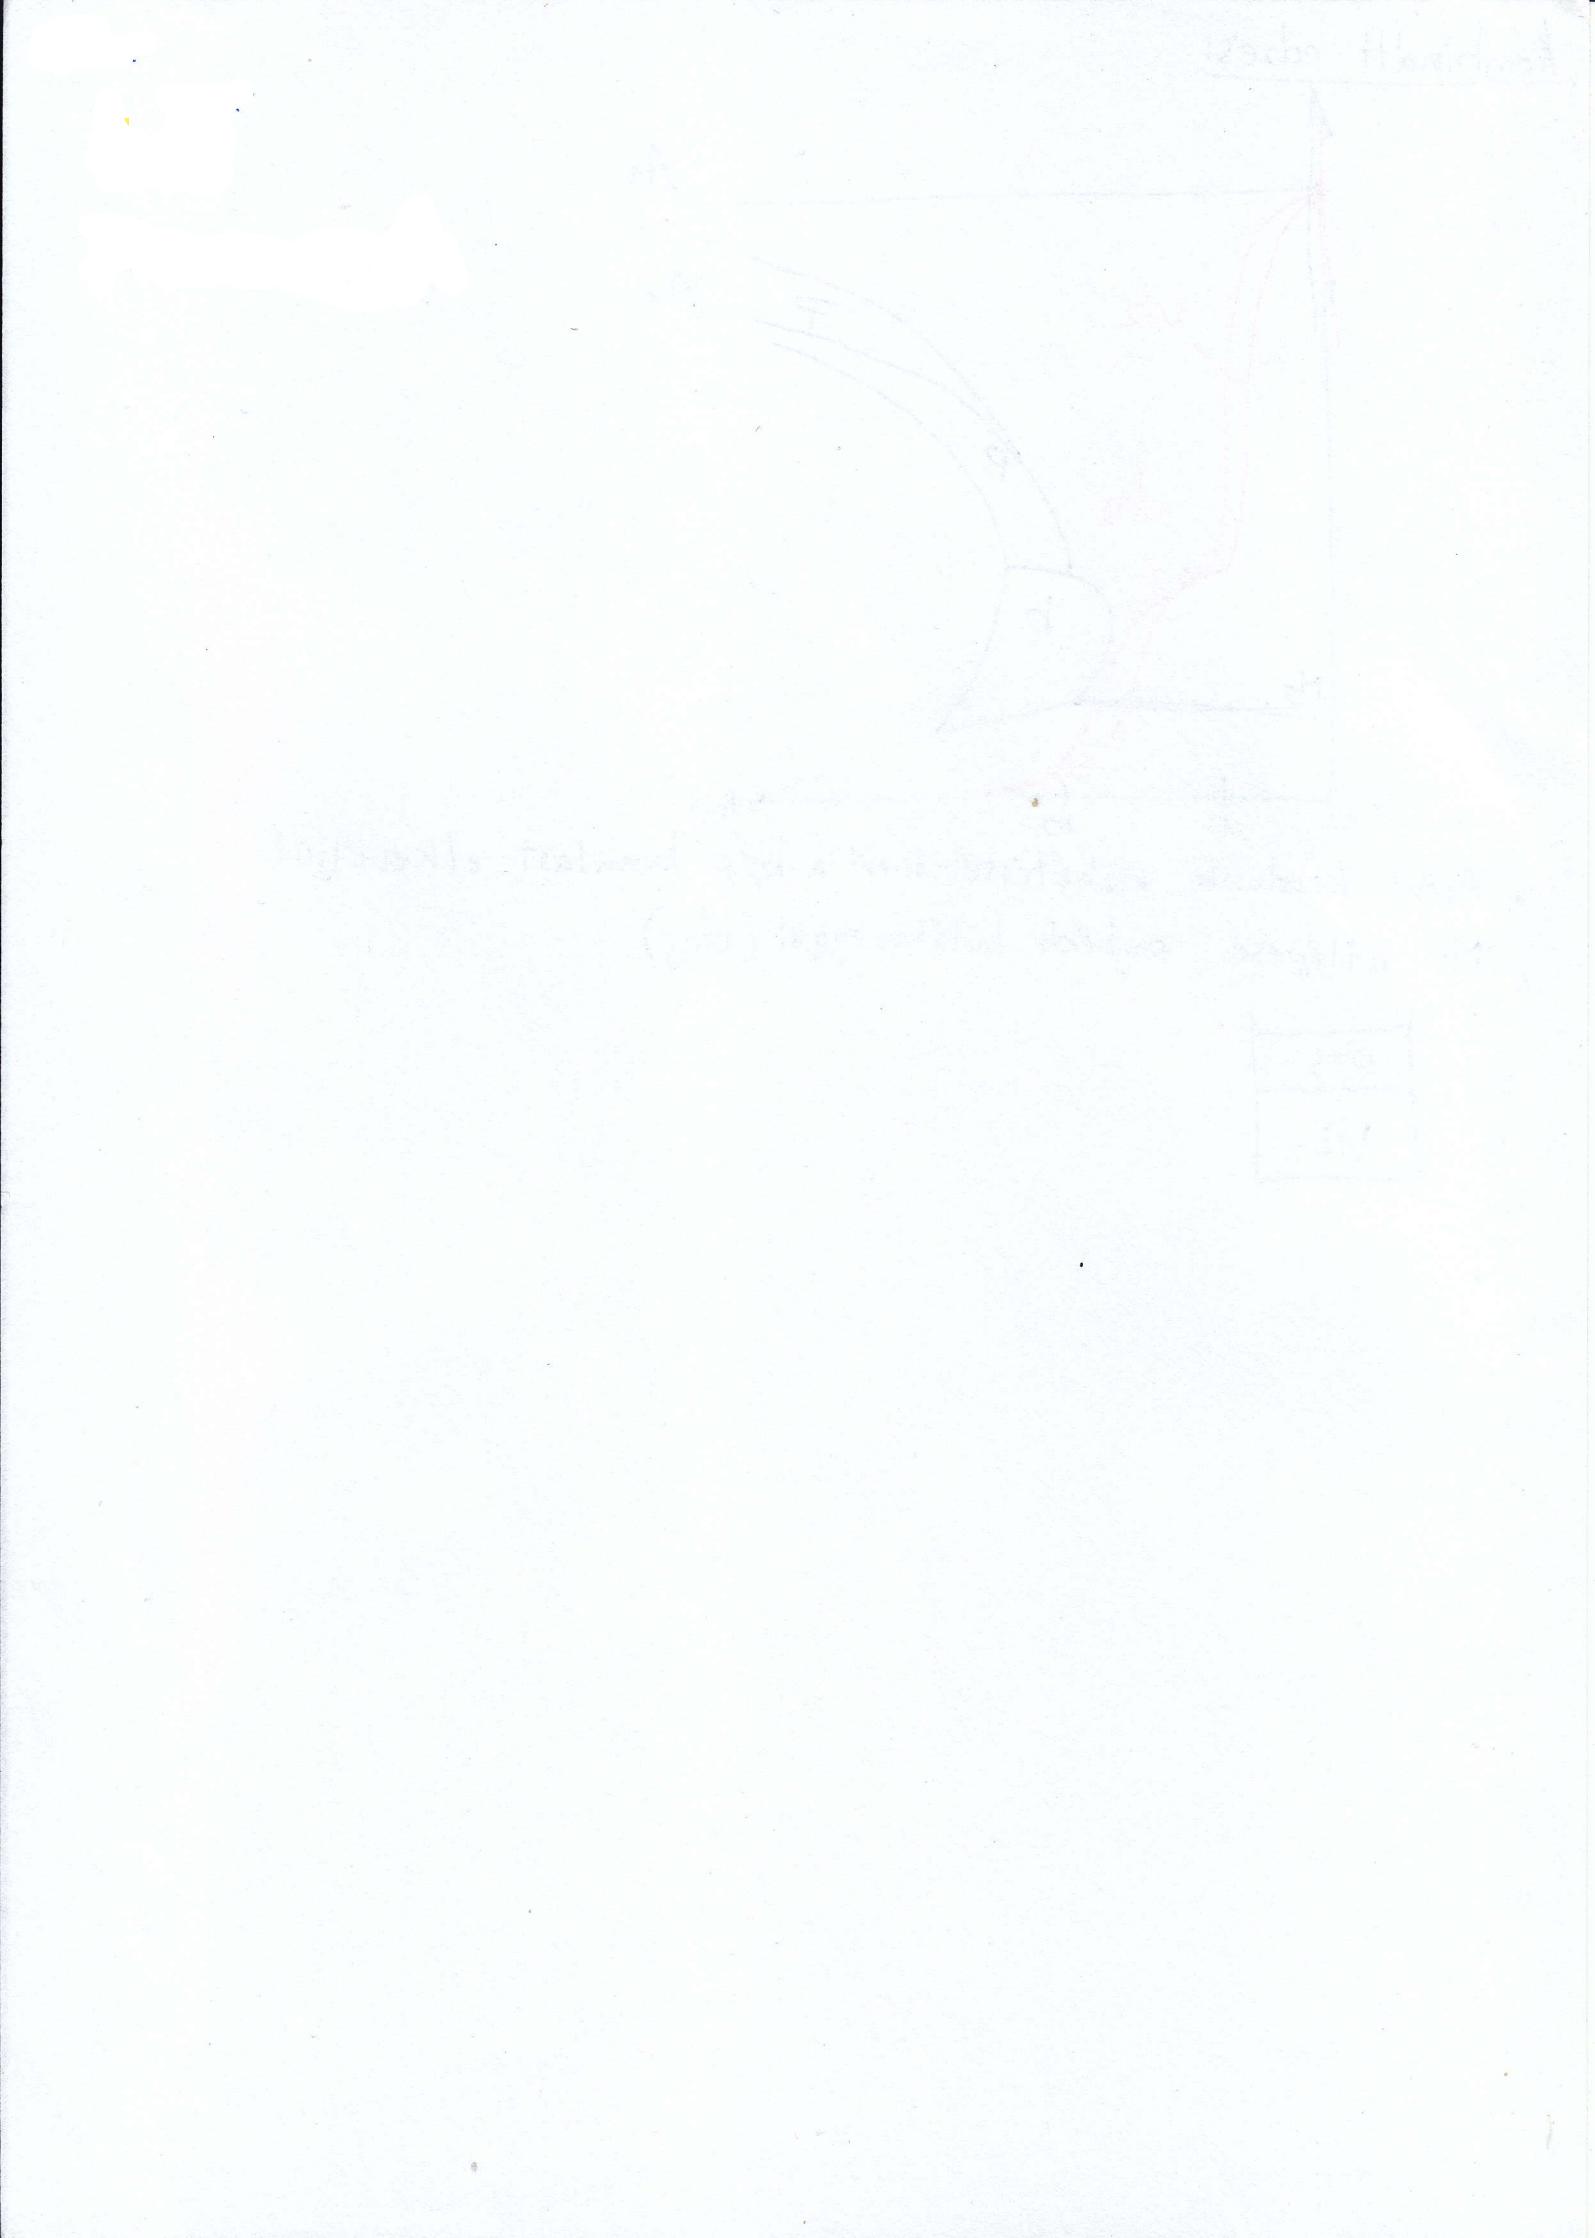

Acellok átedzhetősége: (milgen megsegyes)

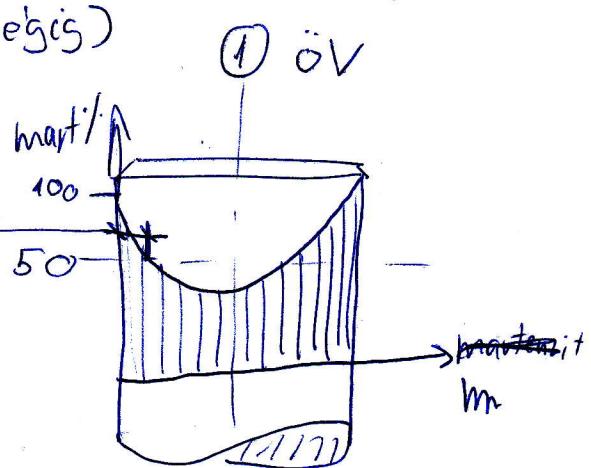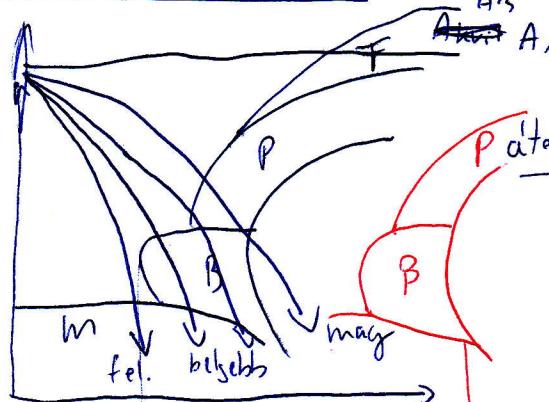

nem edződött át teljes hm.-ben

Várhatóan teljes hm.-ben átedződik, ebben az esetben.




Jellemző:

- ötrözetlen szerkezeti acellok csak his kerentmetrben edzhetők át (C35, 845, CSO)
- kisse' ötrözött aceloknál az átedzhető kerentmetret nő/naggobb.
- nagy ötrözetű tartalomnal akár 100-300 mm is átedzhető

PL: 28Mn6 kissé ötr.

38Cr2
46Cr2

Jellemző Joming-görbe:

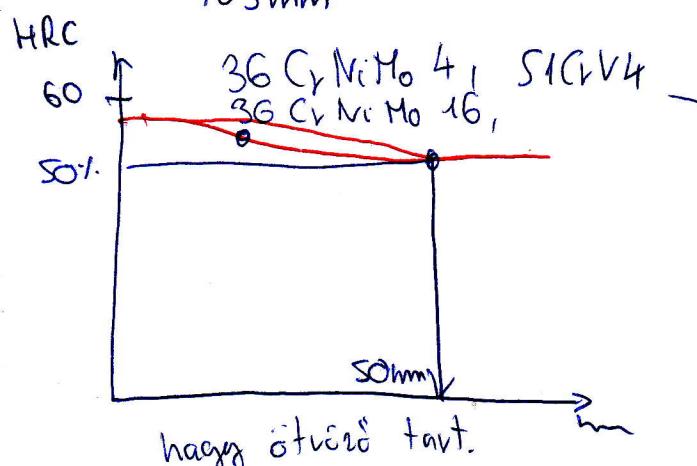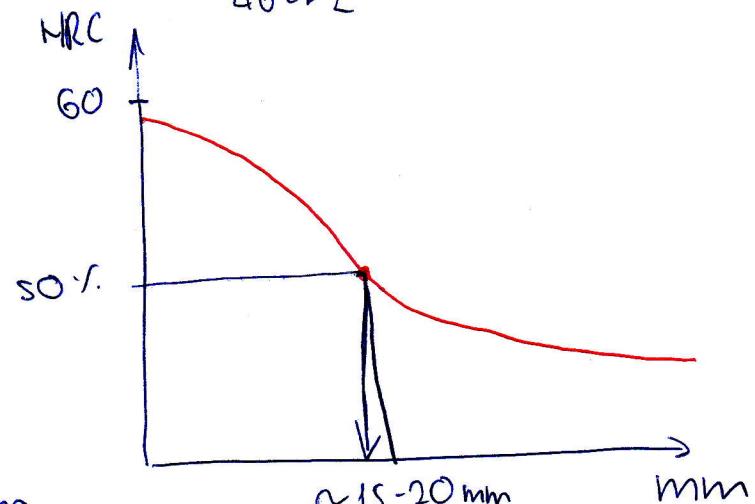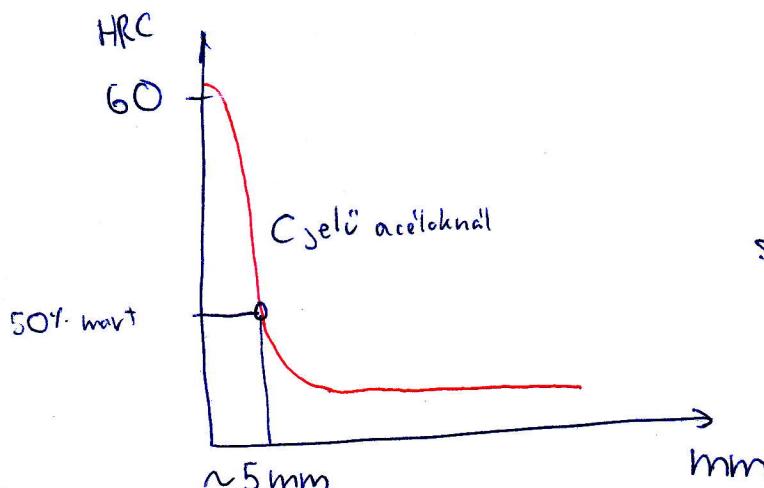

10083 ↗

hagy ötröz tart.

Acellok kirallásos keményedése: Nagy ötvözött tartalmú anyagoknál (20-30% ötvözöt)

Edze's után az összes oldott rész e's eggyel fém atomok utálagos felhelyítés után kiszerűsítették, karbidokat e's fehér vegy. hoznak létre.

Az edzett darab keménysége tovább fokozhatjuk orszel a műveettel.

P1: gyorsacelok

Gyorsacell: C, Cr, W, V, Mo, Co

R3-as rapid acél: 18% W, 4% Cr, 1% V (1906 Taylor)

- 550-600°C-on is megtartja a szerszám a keménysegét

Ötvözök: ~~szer~~ feladata

Ci:

- C: 0,7 - 1,5%.
- martenzites edzéshoz, karbid kezeléshez

Cr: • ~ 4%.

- C görbét jobbra tolja, kevésbé edzős
- silárdsgág növelés
- karbid képző
- hörsilárdsgágot növeli
- revesedést csökkenti

W: • ~ 18%.

- karbid képző
- megeresztés álláság növelése
- hörsilárdsgág biztosítása

V ~ 1-4%

- karbid képző
- W-t helyettesíti

$$(1\% V \leftrightarrow 3\% W)$$

Mo: ~ 0 - 1%.

- hasonló hatása a W-hoz
- ~~W-t~~ helyettesíti, de nehézséges


Co: ~ 0 - 12%.

- megeresztés álláság emelése
- hörsilárdsgág javítása

Gtorsacelök edze'se: izoterma's C-görbe alapján történi

edze'si hömertseklet: haggon magas $1230 - 1320^{\circ}\text{C}$ \rightarrow karbidok oldódjanak
 nevite's: • $0 - 500^{\circ}\text{C}$ -ig lassan (rossz höverete's miatt) * repede's remelt
 • 500°C -tol haggon gyorsan, sőt előbb

höntartás: nincs

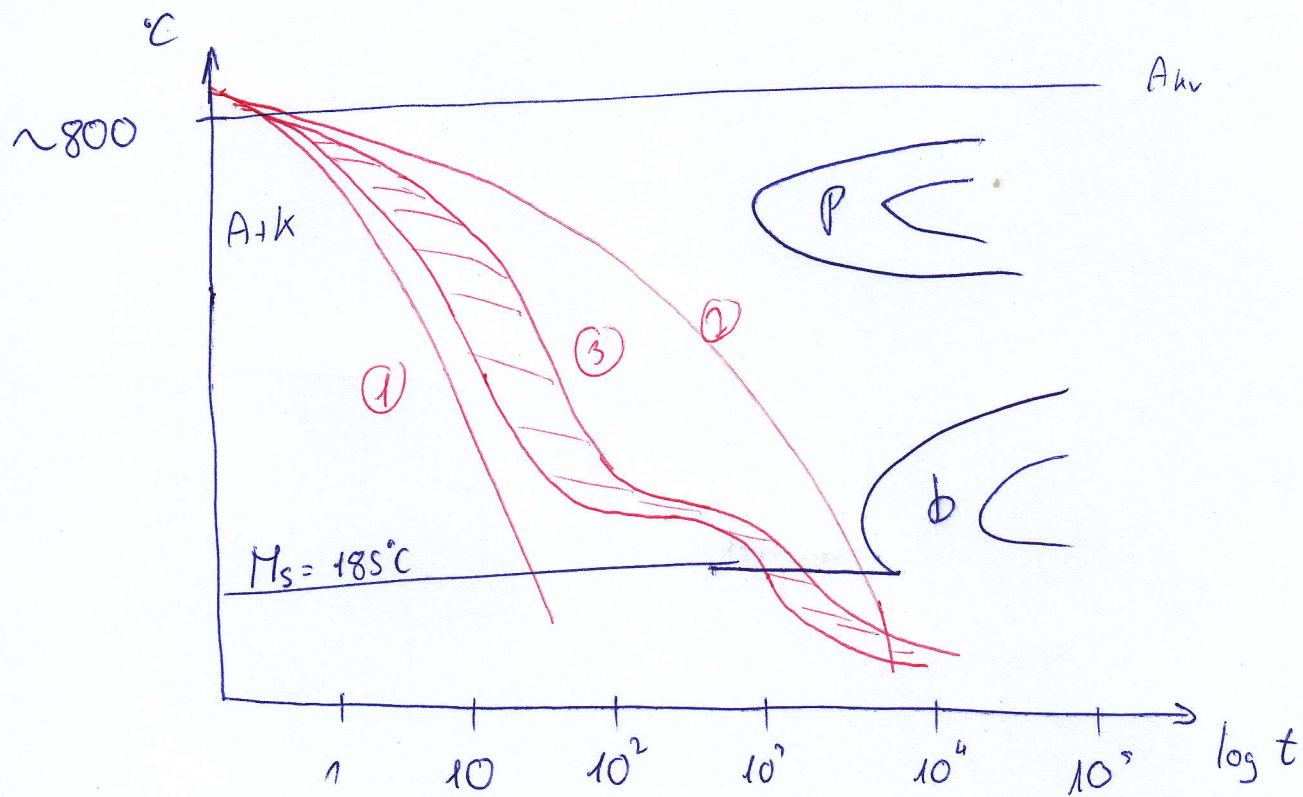

1: olajhüte's: kissébb méretű szerszámoknál

2: léghüte's: nagy méretű egyszerű szerszámoknál
 (füstlerege')

3: lejáros's: • hagg méretű, bongolult szerszámoknál
 edze's

• eredménye 57-62 HRC

- e2 a keménge's alacsony, mert kb 30% ausztenitet tart.
- A2 L e's a maradvék ausztenit tartalmazza a karbidokat oldott állapotban

Kikeményítés hőkezelés:

cellja: a, kirallasos edze's

b, maradék ausztenit átalakítása martenzitte'

Edze's után 2-3 x kb: 500-600°C-ra melegítik, ott hőintervallumokban lassan hűtjük



Folyamatok:

- a szekunder karbidok kivállhat finom disperz állapotban
 - keménység növelő hatású



- a maradék ausztenit az oldott elemek törzsa'sa után már nem olyan stabil, a kikeményítés után hűtéskor martenzitte' alakul. ~~a~~
 - keménység növelő hatású

- De! A martenzit egy része miféle alakul } . faggyító hatás

- A szekunder karbidok szemcsese'dnek

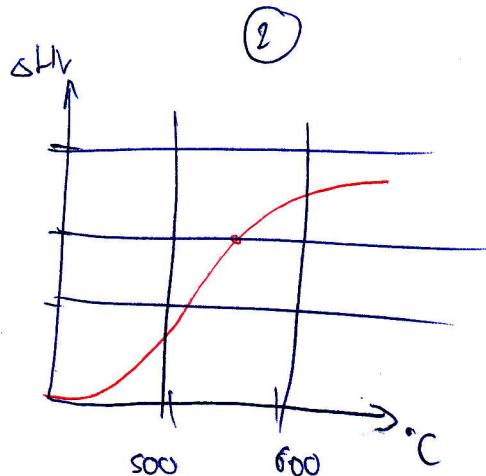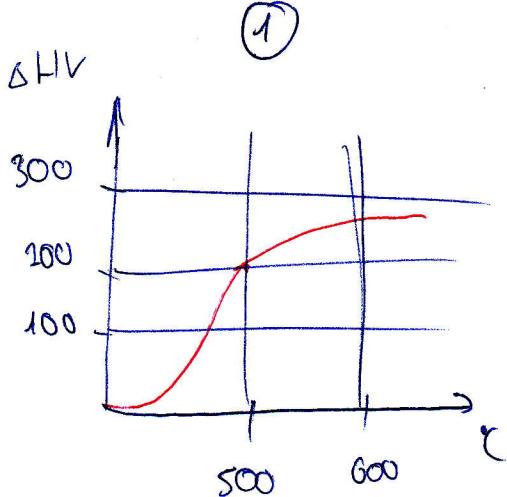

3-4

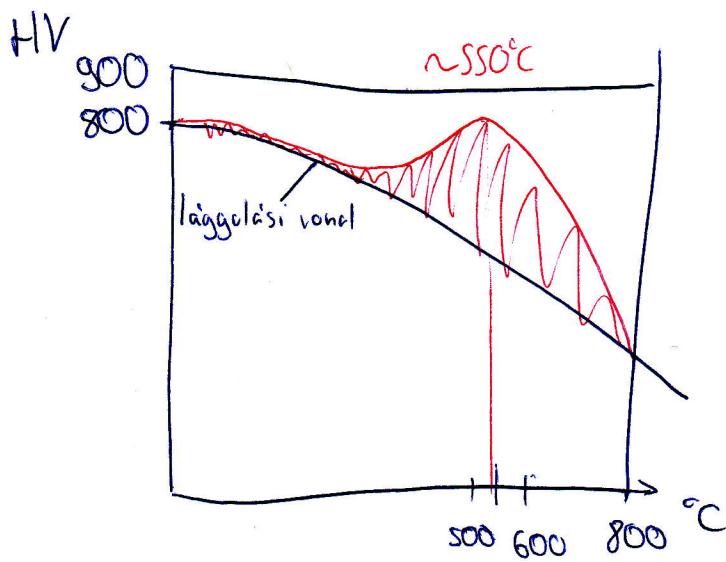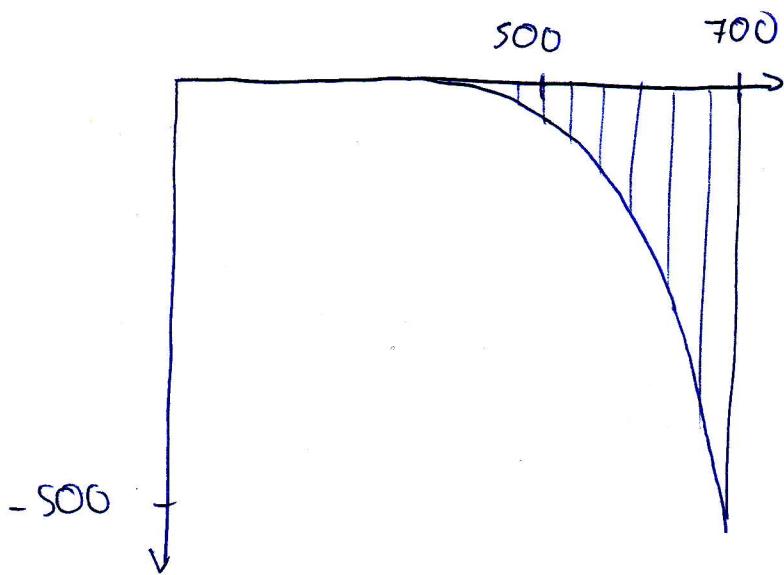


Acéllok szilvosság fokozó hőkezelése:

szilvósabb, ha több munkával törhető el. [KVS HVJ KCV KCU $\%_{\text{cn}^2}$)

nemesítés: két lépésben végezti hőkezelő eljárás


I. martemites edzések

II. cílterületen valamint magas hőmérsékletű (Ms fölötti) megeresztés

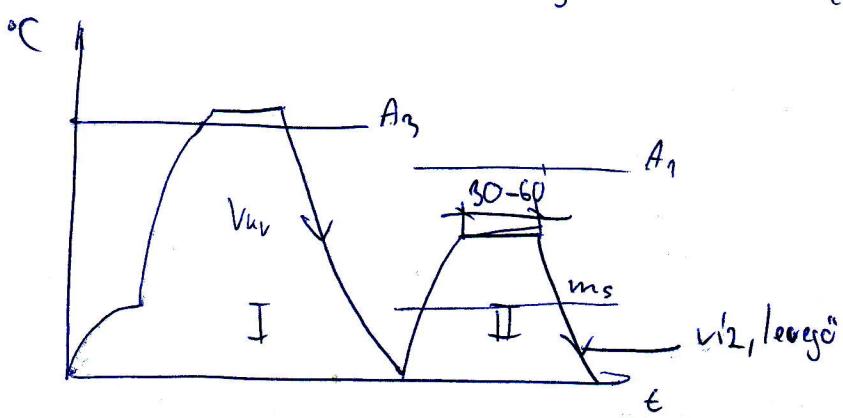

Ms feletti megeresztés:

- így jön létre a szferoidit
- L-ban nagyon finom elosztású Fe_3C korongok
- 1000x-es nagyításhoz látható

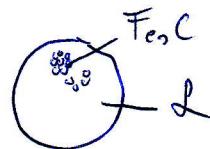

I. lépés: martenzites edzés

- az edzéssel tanultak alapján


II. megeresztés:

- hemesztési diagram alapján

hőmérséklet megrállásai:

1. $Q_m(Re)$ alapján PL:

előírt érték megadja a hőfok tartományt 500

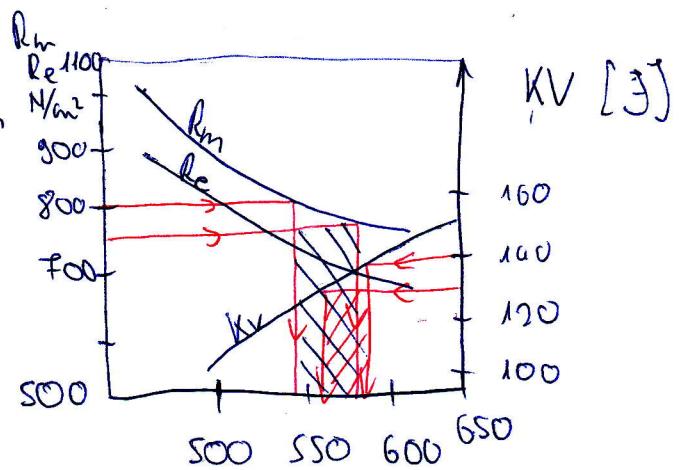

2. Ütmunka (KV) minimális értéke alapján

* Cervezői/mérnöki döntés

Megeresztési elvilegesei:

- ha a Mn, Cr, Cr-Mn, Cr-Ni összetételű acellakat megeresztés után lassan hűtjük, bizonyos szegregációk miatt az ütmunka csökken.
- PL: 28Mn6, 38Cr2, 41Cr4
- Az elvilegesei 450-600°C között jelenik meg.

Elkerülése:

1. Megérvénytés utáni gyors hűtéssel (V_12)
2. Molibréin és Valairium ötvözésű acélok valamata sa tervezéskor.

Mo V

P1: 15CrMo4 ; 36CrNiMo4 ; 51CrV4

- Megérvénytés után lebegőn hűthetők