

Előadás.Acél osztályozása

Fel: feljárókban martenzitessé, vagy tilágosra részt martenzitessé tegyük a vezetet (min 50%)

Ötvözeten acél osztályozásának hűtési eljárása \Rightarrow „Edzés”

Műveletek:

1. Hevítés eljárásához -re
2. Hőtartás + piatalásba történő befolyásolása
3. Hűtés visszatérítéssel
4. Azomali megerősítés Ms alatti


Fürre adatok meghatározása faktor \rightarrow optimum levezetése

1. Hevítés:

- a lehető leggyorsabban \rightarrow C-színezemmel (ha tilos sebesség van hevítésre)
- $\sim 300^{\circ}\text{C}$ -ig lassan \rightarrow nagy a repedések veszélye
- $\sim 600^{\circ}\text{C}$ -tól nagyon gyorsan \rightarrow C-színes veszélye


- hevítés problémái:

- Hőveretés: elszörban a színben összetételel, kis mértékben az anyag hőm.-re határozza meg. Nem befolyásolható.
- Hőátadás: nagyobb hőm. kölönbség esetén nagyobb erőfeszítés.

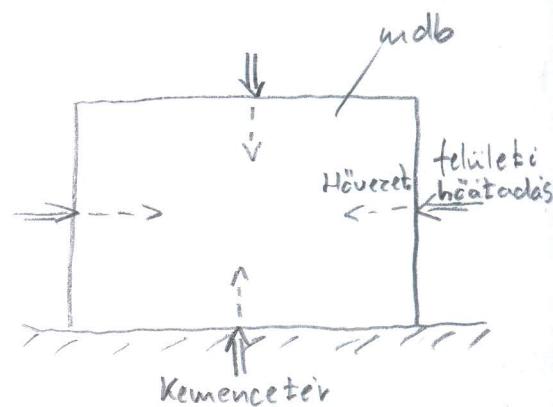


Tehát működhető hevítés során hőfeszültség jöhet előre \rightarrow repedést csökkenhet

• Hőveretési tényező: $\lambda \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}} \right]$

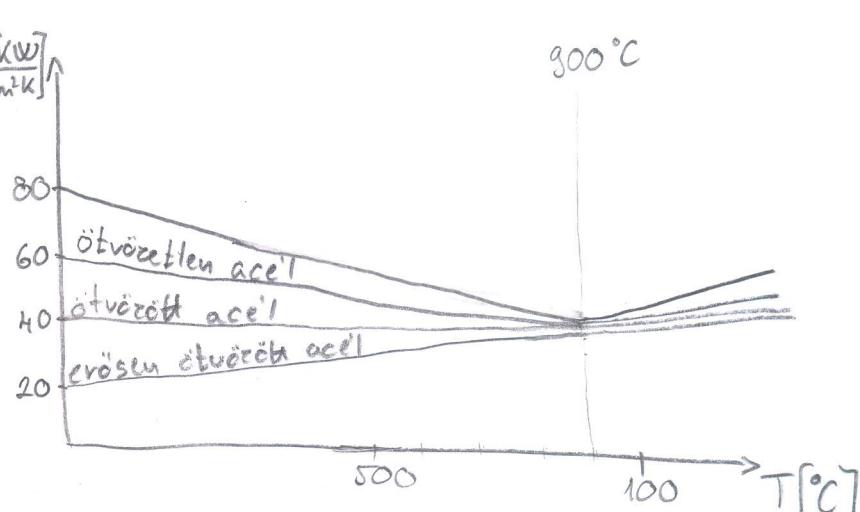

→ Höfe cílt seg csökkentésére
n elömelegítés lemece alsalmarásával

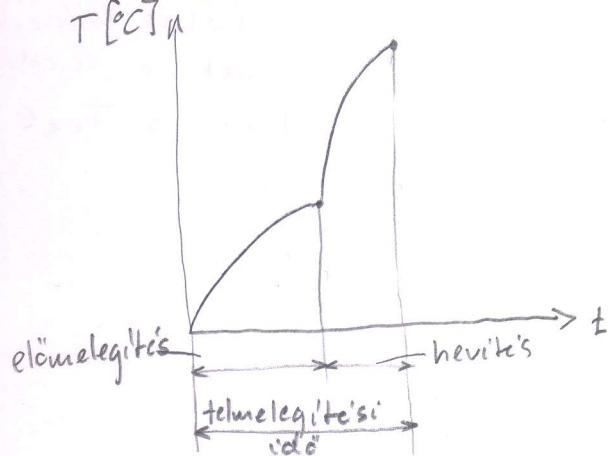

- Hevítési javaslatok:

a, ha a mols nagyméretű → lassan

b, ha a mols ötvözött → lassan

c, ha a mols terhelési viszonylása egyenlőtlen → elhúzódás miatt lassan

Pl.: Sétirányú (~~tengely~~) (lemez)


Légyirányú (tengely, -nál)

d, ha a mols szünete rövid → lassan

Pl.: edzett

Minden más esetben az elömelegítés lemeceibe berakható (nem kell bőlöni hevítés)

2., Edzési hőmérséklet:

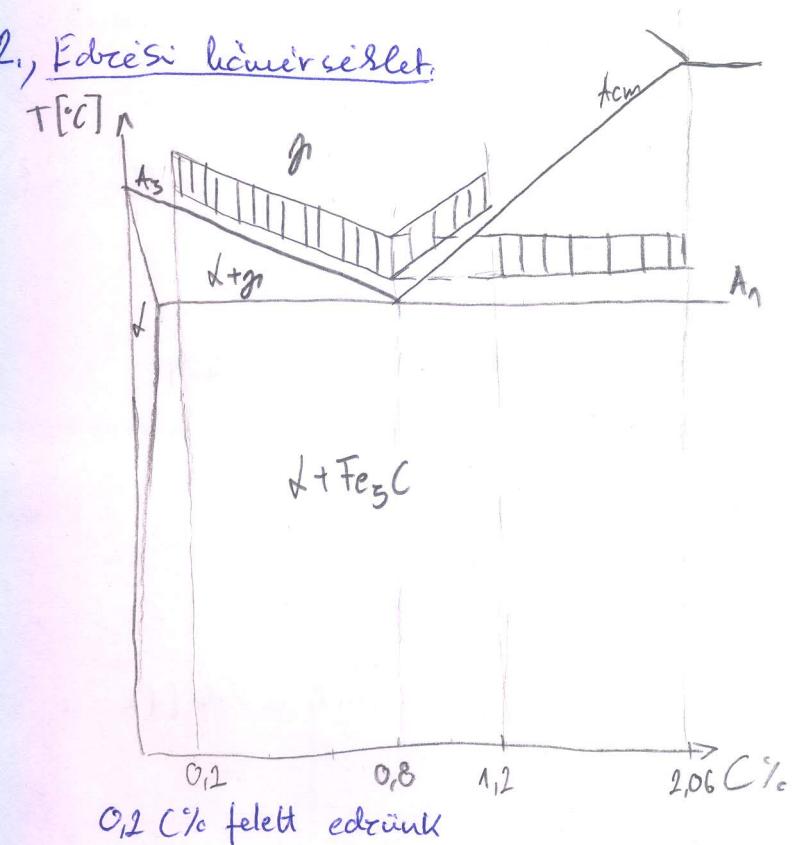

- $0,2 - 0,8\%$ → $A_3 + (30-50)^\circ C$

↳ legfinomabb szemcséjű gr
↳ legfinomabb mart. (~~icsz~~)

- $0,8 - 2\%$

a, $A_1 + (30-50)^\circ C$

b., $0,8 - 1,2\%$ → $A_{cm} + (30-50)^\circ C *$
 $1,2 - 2\%$ → $A_1 + (30-50)^\circ C **$
 ↳ javasolt

- * Ezek a hömörselektron homogen je jön létre, ami edzés után homogen martenzitit eredményez \rightarrow szerszámnak elenges szövet.
- ** Ha A₁ + (30-50) °C-nél edzünk, akkor előtte a Fe₃C II hálót hőterheléssel le kell bontani, be kell gömbözőlni. Has ezek után jöhet a műs edzése. Az edzés utáni szövetszerkezetet a martenzitbe a Fe₃C II gömbölk hosszúbb növelés a martenzitbeni sejtegeit.


Pb.: 1,2% C-nel 93% perlit és 7% Fe₃C II van.
2% C-nel 80% perlit és 20% Fe₃C II van.

- Szabvány ajánlásait (SS) célszerű figyelembe venni.

3. Hőtartási idő:

- Hőtartási idő alkor szedődő, ha a műs felület szerkezetben elérte a hömörseleket.

- Gép: diffúzió lejátszdása

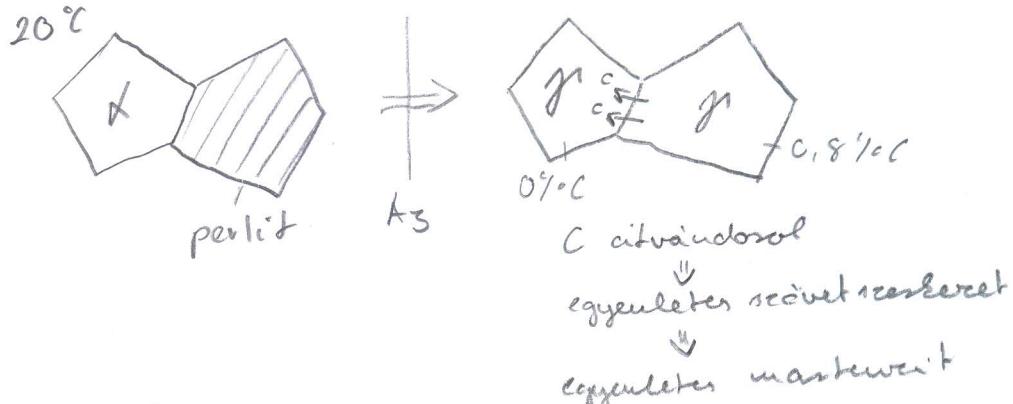

- Optimumidőseks: mennyi az a min. idő, ami alatt lejátszd a diffúziót?

- Tapasztalati adatok:

• Hipoeutaktidos: $t = 10 + \frac{\alpha}{2} [\text{min}]$

α : műs jellemző mérete [mm]
 $t \approx 10 - 30 \text{ min}$

• Hiperentaktidos: $t = 30 + \frac{\alpha}{2} [\text{min}]$

Karbidok (étfelcsőd) előállásához kell több idő, mivel mind a diffúzió.


4. Hüťes:

- Legkritikusabb része az edcésnek.
- Hüťösök:
 - levegő
 - olyaj (növényi, állati)
 - polimerek (üzbe adalékanagyság → görkeprédést adnak lejegyek)
 - sófürdő, fémfürdő
 - Szelt víz
 - víz (vízjel, mert görkeprédélt → Szelt víz)
- Optimumkészítés: lehető leggyorsabban, de hüťéskor repedések ne következzenek be.

5. Aromali megeresetűk:

- Ms alatt! → Ms felett martensit elbomlik

- Hőmérséklet a hőtartásban
hőtartás → hőmérsékletű függ (ltd: elközön ára)

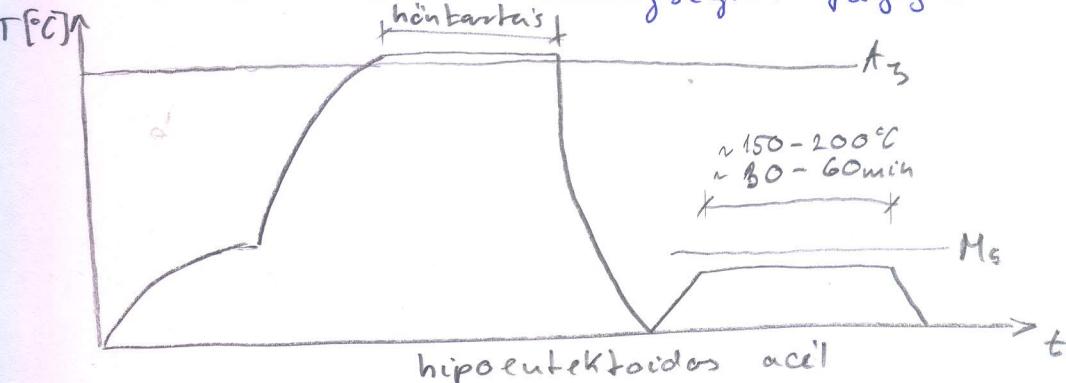

Pi. edcésnél: HRC 62-63

megeresetűnél: HRC 58±2

(edcésnél maximálisan 65 HRC érhette el)

Masadek austenit, melegültetés:

↳ edcésnél azt nem (előzet) alakult ki-t masadek austenitnek nevezik

- melegülésge változó

- ötvözött acél: 1-4%
- ötfürödt acél: 5-10%
- erősen ötfürödt acél: ~ 50%

- M_f hőmérséklet negatív

- finom martensit tartományaiban stabilan megmarad

- ellenlete leírás

- lemelegőség alacsony ~ 500 HV (előzet acél 800-900 HV)

- Besöbbi átalakulások melegüléstől előz (mart. terfogat > aust. terf.)

- eltintetések melegültetéssel

- edcésnél aromal


Edzési feszültség elhárítása:

1. Kristályraics feszültség:

- C feriti a rácst \rightarrow martensit tetragonalis
- C bentnesedés \rightarrow hasznos feszültség!
- a tetragonalis rácst az a teljes feszültséget Ms alatti megesztesztéssel meg kell szüntetni.

2. Fajtér fogat bőlcsesség miatti feszültségek:


- martensit \rightarrow bainit \rightarrow perlit
- acromali megesztesztéssel csökkenteni

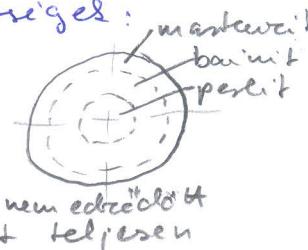


Ingyított hűtőfaz.
jön le'lre \rightarrow repede's
jötet le'lre

3. Isugorodási feszültségek:

- hűtésnél hőtárgyai'sból, hűtésnél isugorodásból adódnak

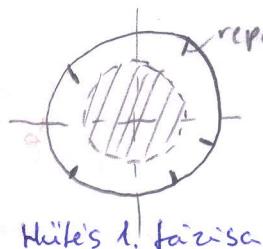

- Béreg csugorodva
- mag Berlátóra
- felületre merőleges repede's fordulhat elő
- megszünteti's acromali megesztesztéssel

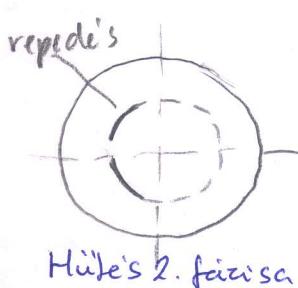


- Béreg rögzül
- mag csugorodva
- mag Berlátóra


4. Helyi feszültség esetek:

- beweiszések, horogok, furatok, kin. változások felozott repede's vezetőjét jelentenek.
- ellenírás: • reakciós átmennetek
 - illes beweiszések ellenírása
 - hőközelés kar „árujelölői”

árujelölői (hütek előtt)

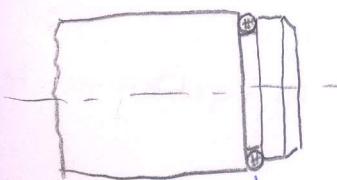


árujelölői: lajgacíl
huzal

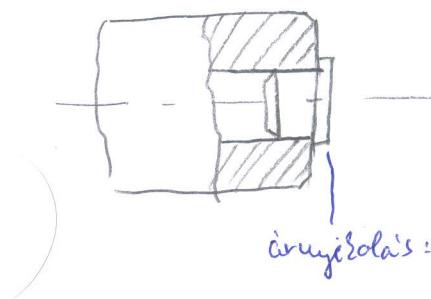

árujelölői: fém dugó

Lépősök edzés → martempersálás

Cél: edzés a minimális feszültség beállával történjen. körmeás C-görbe
Többnyire nagy ötvözöttségi acélösszettség használja.

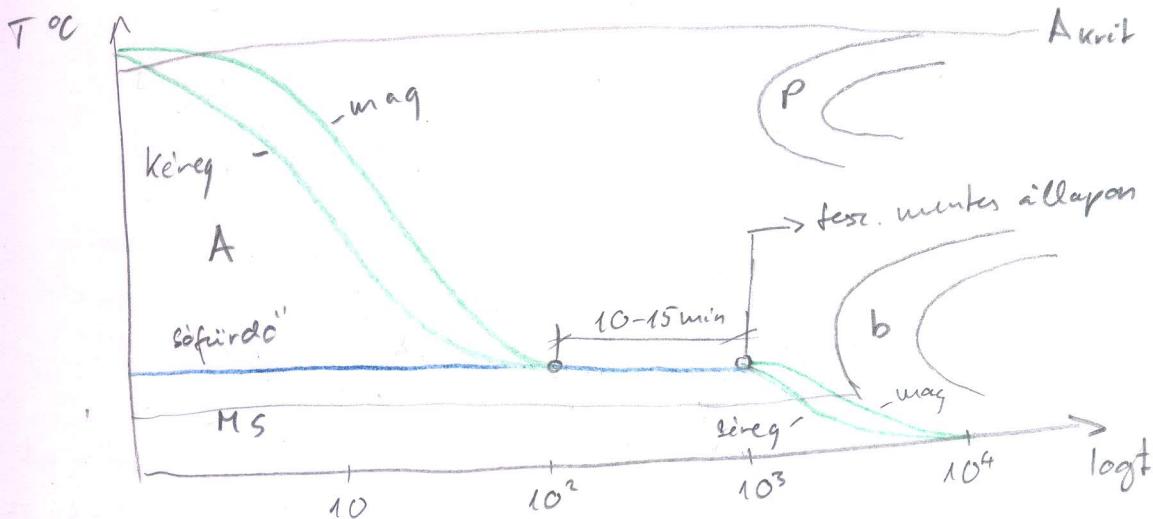


1. Hűtés edzési hőmérsékletre
2. Hűtőtartás
3. Hűtés Ms feletti söfürdőbe → Hömölegyenlítés
4. Ms átlépése nyugvó lemezben!

Legbiztonságosabb az Ms átlépése. Ha ez leghűtéssel történik, csak a britályra feszültség lép fel, a többi nem → repedésmentes állapot.

Lehet 400 °C-os ölfürdőben is

Kombinált edzés

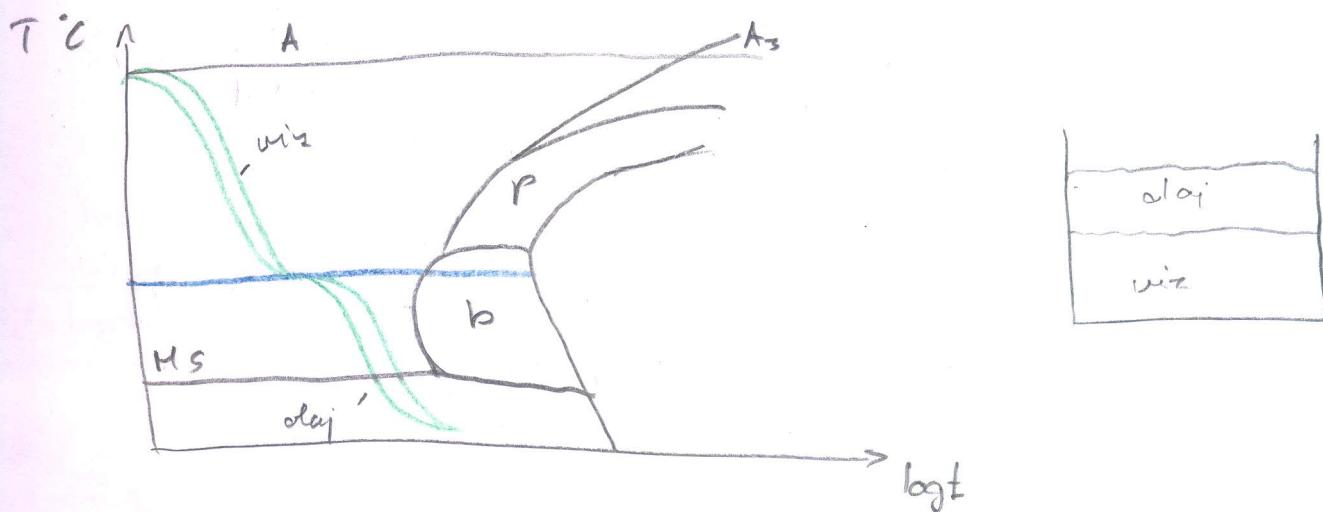

Azért szükséges vizrel, hogy a poszt. bainit kombinált elrendezés.
Ms átlépése egy hétköznapos időszaggal